

ADICIONAR MEDIDOR

2022 Copyright ©. SUNGROW



CONFIGURAÇÃO – MEDIDOR CONEXÕES ELÉTRICAS





CONFIGURAÇÃO – MEDIDOR MANUTENÇÃO REMOTA



3. Clicar em login e acessar o modo O&M com a senha "pw1111"



1. Conectar PC à rede WiFi do Logger



2. Acessar a página do logger pelo navegador:



4. Habilitar manutenção remota:





CONFIGURAÇÃO – MEDIDOR MANUTENÇÃO REMOTA

5. Com a Manutenção Remota habilitada, é possível acessar o Logger remotamente pelo iSolarCloud:



6. Conectar o medidor ao Logger via RS485 (COM1. COM2 ou COM3) ou Ethernet (quando possível):

No.	Manufacture	Туре	Protocol Type	Wiring
1	Sfere	PD194E/Z	_	
2	Acrel	PZ96-E3	_	
3	Acrel	DTSD1352	Modbus PTU	" RS485
4	Weidm ü ller	EM 610		Connection"
5	SUNGROW	DTSU666	-	
6	Schneider	IEM3255	_	
7				" RS485
	Janitza	UMG604,	Modbus RTU	Connection"
		UMG104	Modbus TCP	" Ethernet
				Connection"





CONFIGURAÇÃO – MEDIDOR PARÂMETROS DE PORTA

7. Configure a porta utilizada de acordo com os requisitos do medidor

Logger1000	Ξ		😒 0 🛕 0 🕜 Ajuda 🤅	Portbrazil & Usuários de operação e manutenção
Monitoramento de dispositivo	Porta serial	Taxa de transmissão	Bit de paridade	Pare bit
🗙 Dispositivo 🛛 👻	COM1	9600	Nenhum	1 0
🕇 Controle de energia 🛛 🔫	COM2	19200	Nenhum	1
 Dadas bistáriass 	COM3	9600	Nenhum	1 0
Sistema 🔺				
Info. de Exec.				
Manutenção do sistema				
Manutenção remota				
Exportação de mensagem				
Horário do sistema				
Configuração de encaminhamento				
Parâmetro de porta 🔺				
RS485				
Ethernet				
WiFi				
AI				
DI				
Sobre				
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A				
1.00				



CONFIGURAÇÃO – MEDIDOR ADICIONAR MEDIDOR

8. Adicionar o medidor ao sistema através da plataforma web do Logger:

- Device
- Device List
- Add device
- Medidor
- "Gateway" se for junto ao padrão ou "eletricidade" se for junto ao inversor
- Incluir informações do medidor e selecionar a porta RS485 ao qual ele está conectado (COM1, COM2 ou COM3).
- Selecione o modelo
 - Caso o seu medidor não esteja na lista, selecione "outros" e na aba configuração, selecione
 - "personalizada"

Logger1000	Ξ						⊗0 🛕0 🌐	English
🚼 Overview 👻	Auto Search Add Device	2						ſ
Device Monitoring	No.	SN	Add Device	×	Device Address 🗢	Forwarding Modbus ID 🜲	Com Status	Ol
	1	A2160601041	Device Type		1	1	<i>с</i> ъ	c
Device List			Meter	~				
Firmware Update			Access Type					
Inverter Log			Electricity Meter					
AFCI Activation			Port					
Fault Recorder			COM2	~				
1 Power Control 👻								
🕚 History Data 🛛 👻				~				
System			Beginning Address (1~255)					
 About 			Quantity of Device (1~30)					
			1					
				-				



CONFIGURAÇÃO – MEDIDOR OUTROS MEDIDORES

8.1 Caso seja utilizado um medidor personalizado, é necessário preencher os valores de registradores, tipo do registrador, tipo de dados e fator de correção de cada variável. Caso alguma variável não seja utilizada, basta não deselecionar a variável na caixa à esquerda da variável. Para testar a leitura da variável, clique no botão "leitura de volta"

Configurar ponto de medição

							Leitura	de volta Salvar mode	elo 📑
	Nº	Nome do ponto de medição	ID Modbus do dispositivo 🗢	Tipo de registro	Tipo de dados	Ler tipo	Coeficiente	Valor de releitura	Unida de
	1	Tensão da Fase A	3027	0x3 ~	FLOAT ~	Contínuc \vee	1.0		V
	2	Tensão da fase B	3029	0x3 ~	FLOAT ~	Contínuc \vee	1.0		V
\checkmark	3	Tensão da fase C	3031	0x3 ~	FLOAT V	Contínuc ∨	1.0		V

_

×

OBRIGADO! Clean power for all